

PC を Windows 10 にアップデートする時の注意事項

テレメジャーやトルクアナライザーを使用している PC の OS を Windows 10 にアップデートした場合、ドライバを Windows 10 対応版にする必要があります。

また、Windows10 対応版ドライバをインストールする前に古いドライバを正しくアンインストールしておかないと異常動作の原因となります。

以下にドライバ更新の手順を整理しました。

<Windows 10 へアップデートする前の作業>

1. インストール済みドライバのバージョンを確認

- ① コントロールパネルから[プログラムと機能]（プログラムの追加と削除）を開き、表示される一覧から該当する項目を探します。

<テレメジャー用>

Windows ドライバパッケージ- Silicon Laboratories Inc. (silabser) Ports

<トルクアナライザー用>

Windows ドライバパッケージ- CONTEC (caio) Contec



- ② 右端のバージョン欄に表示されるバージョン番号を確認します。

- ③ 確認したバージョン番号から「Windows 10 対応版」かどうかを判断します。

テレメジャードライバは Ver. 6.7.2、トルクアナライザー用ドライバは Ver. 4.7.3 以降になっていた場合、既に Windows 10 にも対応したドライバがインストールされていますので、ドライバの更新は不要です。（以降の手順はスキップし、Windows 10 にアップデートできます）

2. 古いバージョンのドライバをアンインストールする

① PC からデバイスに接続された USB ケーブルを外します。

② 先にドライバパッケージをアンインストールします。

<テレメジャー用>

Windows ドライバパッケージ- Silicon Laboratories Inc. (silabser) Ports


<トルクアナライザー用>

Windows ドライバパッケージ- CONTEC (caio) Contec

③ 次にドライバ本体をアンインストールします。

<テレメジャー用>

TelemeasureDriver_64 または TelemeasureDriver_32

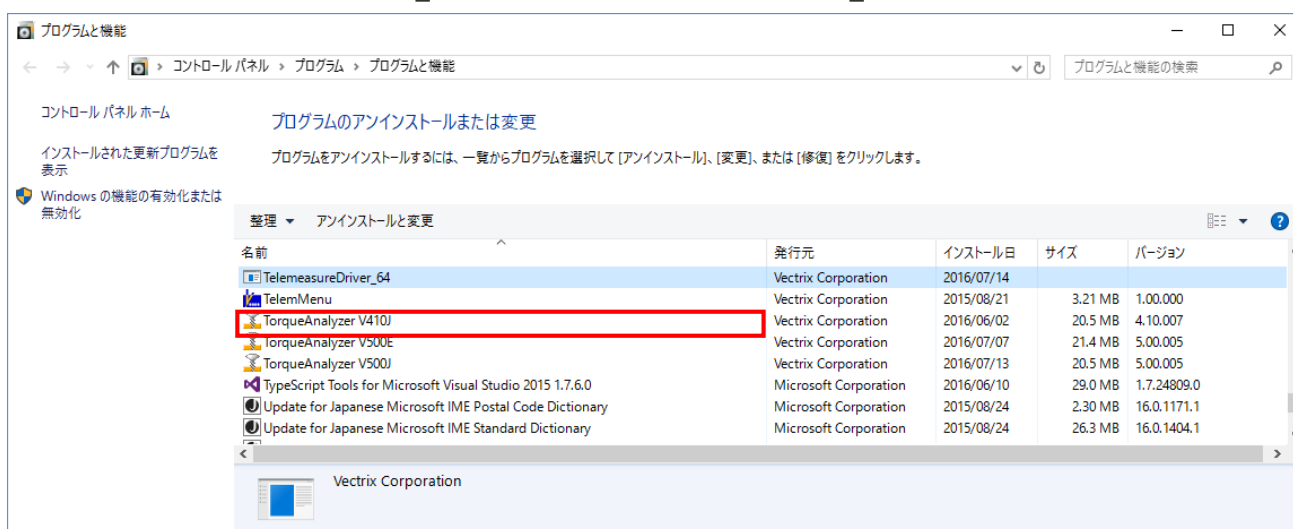

<トルクアナライザー用>

CONTEC API-AIO(WDM) driver



<Windows 10 へアップデート後の作業>

3. Windows 10 対応版ドライバのインストール

- ① PC からデバイスに接続された USB ケーブルを外します。
- ② 使用する機器の Windows 10 対応ドライバのインストーラーを実行します。
インストーラーの実行ファイル名は下記の通りです。

<テレメジャー>

TelemDriverV672_x64.exe (64 bit OS 用)


TelemDriverV672_x86.exe (32 bit OS 用)

<トルクアナライザー>

納品 CD-ROM 内の ¥USB¥Setup.exe


※インストーラーを Web からのダウンロードで取得した場合は次の手順でインストール用ファイルを展開してください。

- 1) ファイル名 LYAS06AIO_473R.EXE をクリックすると自動解凍フォームが表示されますので、ファイルを展開するフォルダを指定してください。

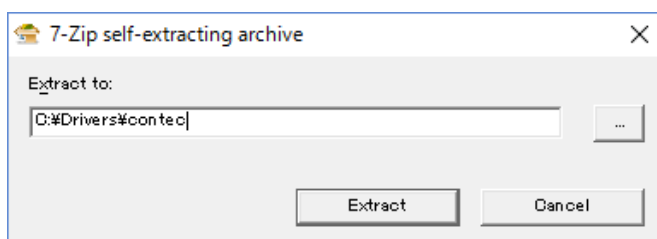

「Extract to:」のテキストボックスに直接入力するか、「…」ボタンで参照ダイアログを開いてフォルダを選択してください。

- 2) 「Extract」ボタンをクリックすると、ファイルが展開されます。
- 3) エクスプローラーを開き、1) で指定したフォルダから INF¥WDM¥Aio のフォルダまで辿ります。

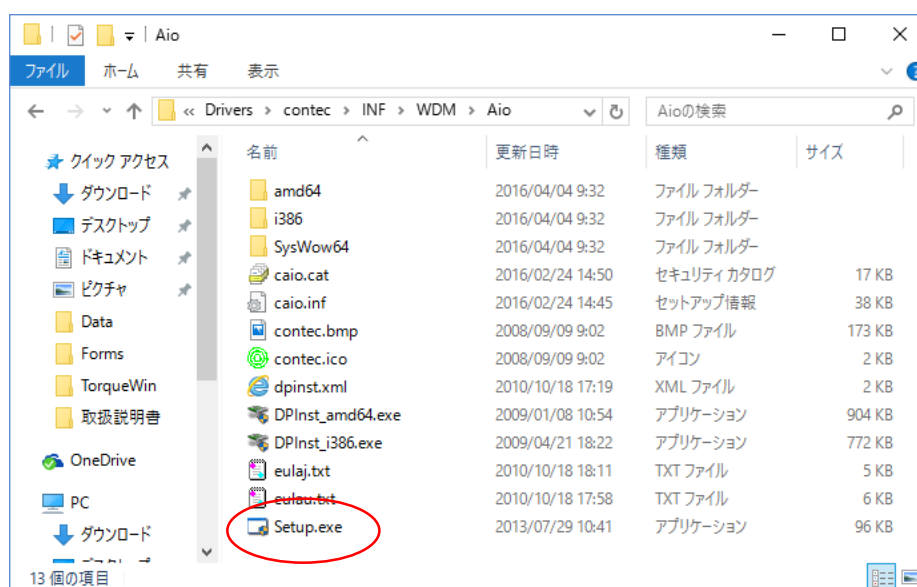


このフォルダにある「Setup.exe」を使用します。


- ③ インストーラーの実行ファイルをクリックするとインストール画面が起動します。
画面の指示に沿って実行を進めてください。
- ④ PC から対象のデバイスに USB ケーブルを接続します。

4. ドライバのバージョンを確認

- ① デバイスマネージャーを開き、ツリー状の一覧から対象のデバイスを見つけます。
<テレメジャー用>

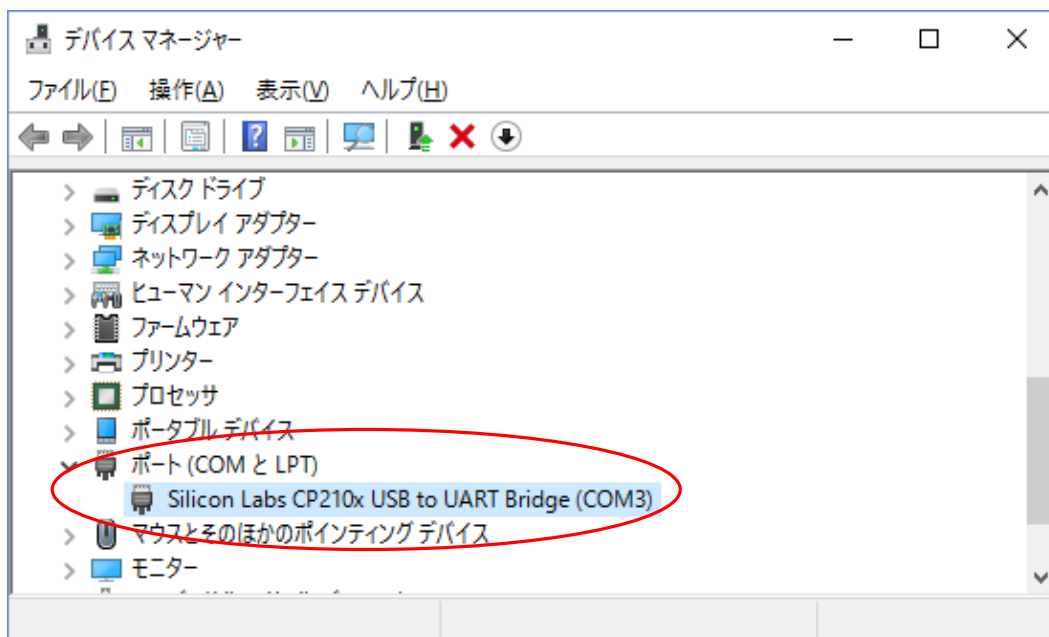


<トルクアナライザー用>

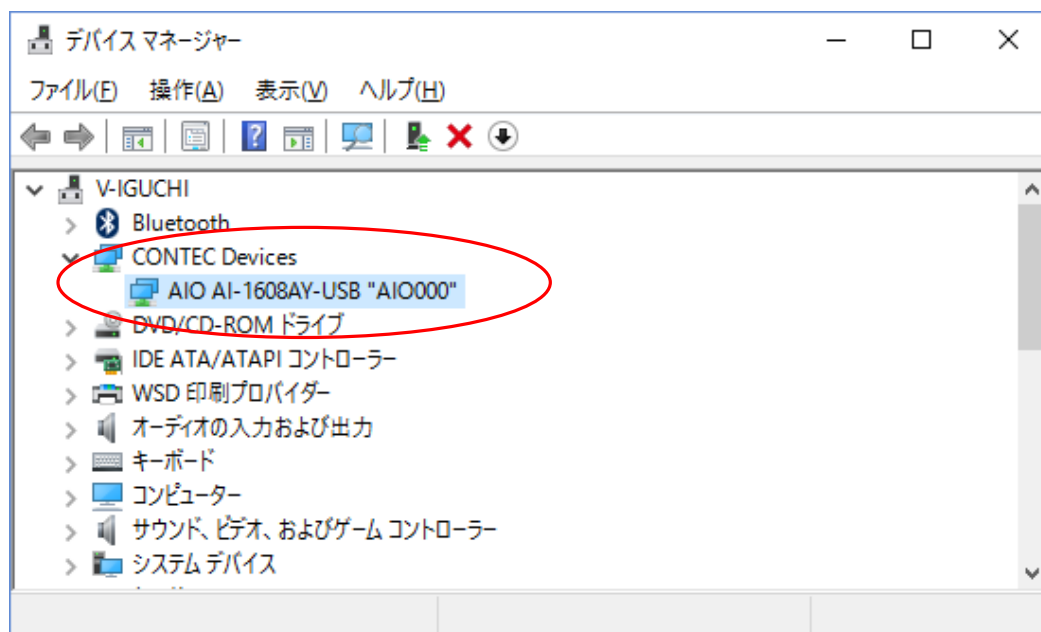


- ② 対象のデバイスを右クリック～[プロパティ] を選択し、[ドライバー] タブを選択します。
この時、画面に表示される「バージョン」の番号を確認します。

<テレメジャー用>

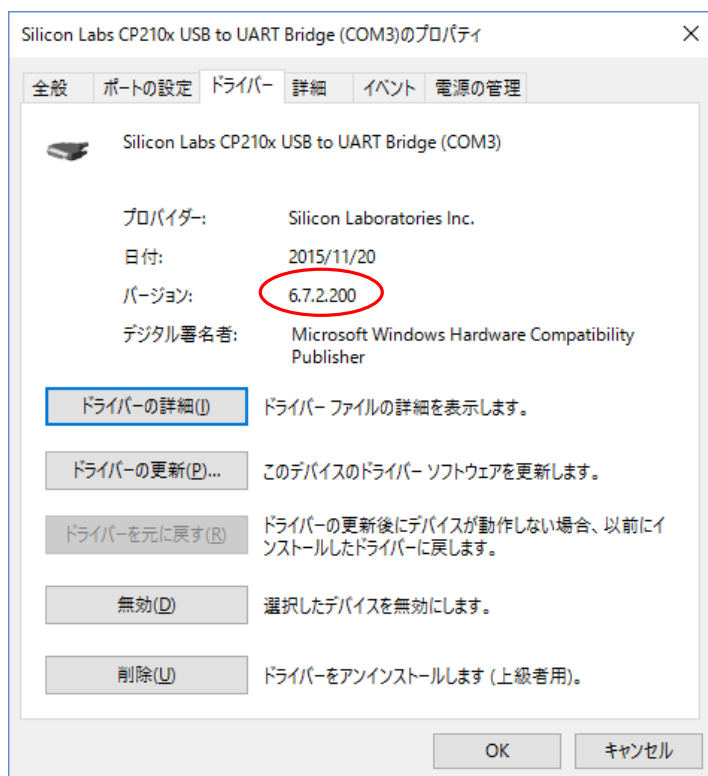

<トルクアナライザー用>

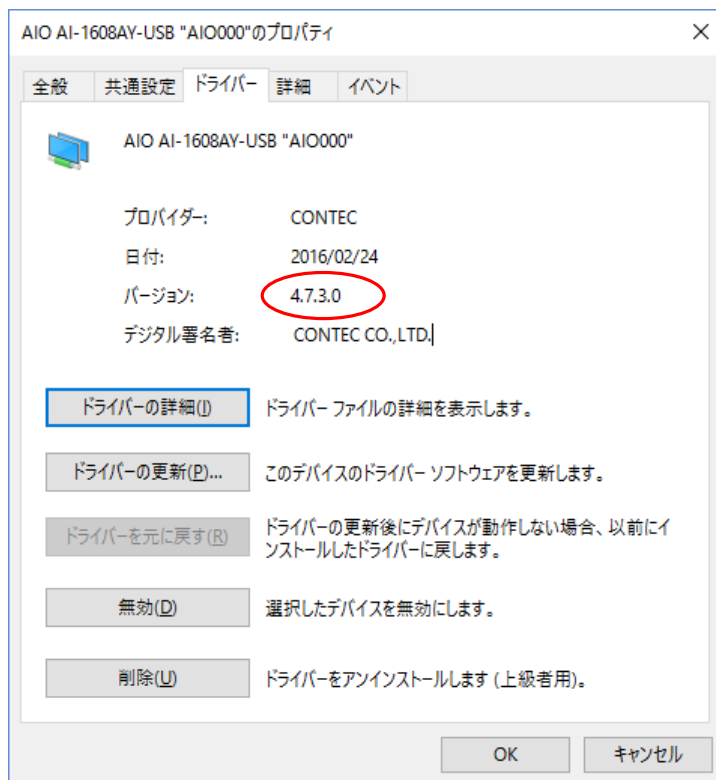

5. その他の使用デバイスのドライバ更新

<トルクアナライザー>

(通信ポートを USB-シリアル変換ケーブルで接続する場合)

- Windows10 アップデート後にデバイスが正常動作しない場合は、変換ケーブルのドライバを更新して解決することがあります。

ドライバの更新方法については下記 Web サイトが参考になります。

https://blogs.technet.microsoft.com/cs3_windows/2016/01/21/windows-10-20/

- ドライバを更新しても、変換ケーブルの機種が Windows 10 対応をメーカーに保証されていない場合、動作異常の原因となる可能性があります。